

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

БРЕСТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра строительных конструкций

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы "Разработка
технологии сборки и сварки металлической конструкции
и её элементов" по дисциплине "Сварочные работы
в строительстве и основы технологии металлов".

Для студентов специальности- 29.03 заочной формы
обучения.

БРЕСТ 1997

УДК 693.814.25:621.791

В методических указаниях изложена общая схема сборки и сварки металлических конструкций и их элементов. Приведены данные по выбору вида сварки, типа сварного соединения, вида сборочно-сварочного оборудования, режима сварки. Изложены методики оценки свариваемости сталей и определения исходных размеров элементов конструкций. Даны указания по выполнению сварных швов и прихваток, а также по операционному контролю.

Составители: В.И. Драган, к.т.н., профессор,
С.М. Яликов, к.т.н., доцент.

Рецензент: Н.Я. Найчук - к.т.н., директор Брестского ИТЦ
Госстроя Республики Беларусь в г. Бресте.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Порядок выполнения контрольной работы	4
2. Выбор общей схемы сборки-сварки	8
3. Выбор вида сварки	9
4. Выбор типа сварного соединения	9
5. Оценка свариваемости сталей	9
6. Определение исходных размеров элементов конструкций	15
7. Выбор режима сварки	18
8. Выбор сварочного оборудования	25
9. Выбор сварочных материалов	25
10. Выбор сборочно-сварочной оснастки	25
II. Выполнение сварных швов и прихваток	30
12. Пооперационный контроль	33
Литература	33
Приложение	36

ВВЕДЕНИЕ

При изготовлении строительных металлических конструкций на заводах металлических конструкций и на стройплощадках широко используется сварка. Она выполняется на основе технологических указаний, которые заносятся в специальный документ - карту технологического процесса сварки.

Задачей контрольной работы является разработка технологической карты (табл. I) на сборку и сварку строительного элемента (отправочной марки), имеющего стержень - балки, колонны, стойки. Сварной стержень может быть двутаврового, коробчатого и другого сечения. Составляющие стержень детали - стенка и полки - соединяются между собой протяженными угловыми швами.

Исходные данные для выполнения работы студенты берут из индивидуального задания.

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

1. Ознакомиться с вариантом задания.
2. Вычертить чертеж сварной металлической конструкции отправочной марки, указать габаритные размеры, сварные детали и узлы, подписать швы (рис. I.).
3. Выбрать общую схему сборки - сварки.
4. Выбрать вид сварки для выполнения сварных швов металлической конструкции.
5. Выбрать типы сварных соединений деталей и узлов, на чертеже МП нанести соответствующее условное обозначение каждого шва (рис. I и Приложение).
6. Определить химический состав стали [1, 4].
7. Оценить свариваемость стали.
8. Определить исходные размеры элементов конструкции.
9. Выбрать режим сварки.
10. Выбрать сварочное оборудование.
11. Выбрать сварочные материалы.
12. Выбрать сборочно-сварочную оснастку.
13. Описать технологические рекомендации выполнения швов по сечению и длине.
14. Описать мероприятия поперационного контроля.

Полученные данные занести в технологическую карту (табл. I).

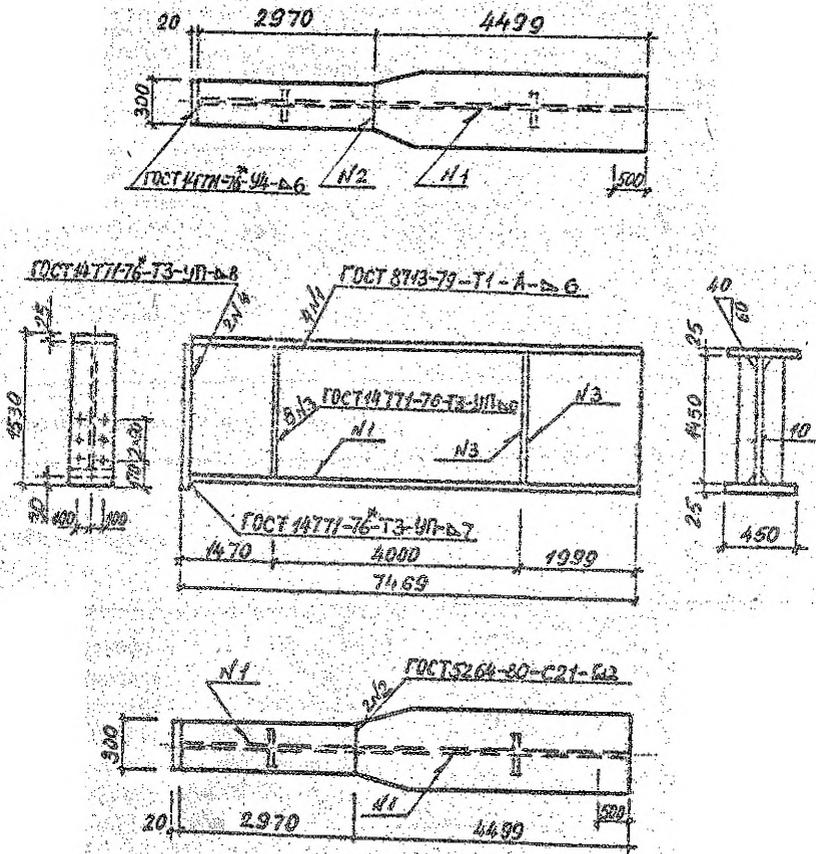
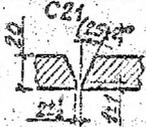


Рис. I. Пример оформления чертежа отправочной марки.

Технологическая карта сборки и сварки

№ : Этапы : Вид : Тип соединения : Режим : Род тока :	III : сборки- : сварки : форма попереч. : сварки : полярность,
II : сварки, : (прихват- : сечен. подготовл. : (прихватки) : сварочное	II : сварки, : (прихват- : сечен. подготовл. : (прихватки) : сварочное
I : операции : ка) : кромок и св.соед. : оборудование	I : операции : ка) : кромок и св.соед. : оборудование

1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :
-----	-----	-----	-----	-----	-----

I	Сборка-сварка полки I. Сборка полки	РЭ (прихватка)		$d_3 = 4\text{мм}$ $U_{св} = 200\text{В}$	Постоянный, обратная полярность, сварочный выпрямитель ВД-301
---	--	-------------------	---	--	---

2. Сварка полки


Примеры сборки и сварки остальных

II	Сборка-сварка стержня I. Сборка стержня				Примеры сборки стержня балки
----	--	--	--	--	------------------------------

2. Сварка стержня

АФ

73

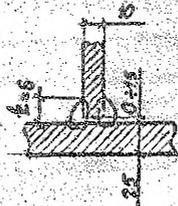

$d_3 = 6$

$n = I$

$d_3 = 3\text{мм}$

$U_{св} = 750-800\text{В}$

$U_{св} = 34-36\text{В}$

$U_{нр} = 180-200\text{м/ч}$

$U_{св} = 40-45\text{ м/ч}$

Переменный,

сварочный

трактор АДЭ-1002 УЗ,

 
 
сварочный

трансформатор

ТДЭН-1002-УЗ

Таблица I.

отправочной марки балки пролетом 15,0 м

Сварочные материалы :		Оборочно-сварочная оснастка :		Выполнение швов (прихваток) :			Пооперационный контроль	
:		:		по сечению:	по длине :	После-:	ЖЕЛТОБ	
:		:		:	:	ЖЕЛТОБ		
7	:	8	:	9	:	10	11 :	12
<p>Электрод: тип-342, марка-УОГИ 13/45</p> 	<p>Стеллаж для сборки, прижимы</p>  <p>$A_{пр} = 7-10 \text{ мм}^2$</p>	 <p>$l_{пр} = 30 \text{ мм}$ 3 прихватки, 2 и 3 - 10мм от края</p>	<p>1. Зазор больше 2+1 мм недопустим (замер шупом) 2. Расположение и размер прихваток - согласно схеме. Прихватки очистить от шлака (наружный осмотр 100% прихваток)</p>	деталей не дается				

не дается.

 
Сварочная проволока Св-08А, флюс АН-348-А

Позиционер



"В лодочку" Однопроходная сварка

На проход с выходными планками




Г) Отклонение параметров режима: $I_{ср} = 500 \text{ А}$; $U_{д.т.} = 40 \pm 5 \text{ в/ч}$; $U_{пр} = 180 \pm 10 \text{ в/ч}$; (проверка 2 раза в смену)
2) Швы должны иметь гладкую или мелкошершавую поверхность без трещин и незаваренных кратеров. Размеры и форма шва Г должна соответствовать ГОСТу. Поры, несправки, подрезы - согласно требованиям СНиП III-18-75.

2. ВЫБОР ОБЩЕЙ СХЕМЫ СБОРКИ - СВАРКИ.

Общая схема сборки-сварки отправочной марки может состоять из следующих этапов и операций сборки-сварки:

I. Этап сборки-сварки деталей:

1. Операция сборки деталей.
2. Операция сварки деталей.

II. Этап сборки-сварки узлов:

1. Операция сборки узлов.
2. Операция сварки узлов.

III. Этап окончательной сборки-сварки отправочной марки:

1. Операция общей сборки отправочной марки.
2. Операция общей сварки отправочной марки.

Выбор количества и последовательности этапов сборки-сварки зависит от: 1. Характера производства.

2. Геометрической формы конструкции и ее габаритов.

В таблице 2 представлены наиболее распространенные общие схемы сборки-сварки отправочной марки, образующей стержень, в зависимости от характера производства.

Таблица 2.

Этапы, операции сборки-сварки и их последовательность в зависимости от характера производства.

Характер произ- водства; коли- чество изделий, шт.	Этапы, операции		
	Сборка-сварка деталей	Сборка-сварка узлов	Общая сборка- сварка отпра- вочной марки
Единичное	1. Сборка деталей	—	1. Общая сборка
I-3	2. Сварка деталей	—	2. Общая сварка
Серийное			
малая серия	1. Сборка	1. Сборка	1. Общая
4-10	деталей	узлов	сборка
средняя серия	2. Сварка	2. Сварка	2. Общая
II-20	деталей	узлов	сварка
большая серия			
20			

3. ВЫБОР ВИДА СВАРКИ.

При изготовлении металлических конструкций со стержнем широкого применения нашли следующие виды сварки:

Для сварки элементов:

- а) автоматическая дуговая сварка под флюсом (АФ);
- б) механизированная дуговая сварка в углекислом газе (УП);
- в) ручная дуговая сварка (РЭ).

Для прихватки элементов:

- а) механизированная дуговая сварка в углекислом газе (УП);
- б) ручная дуговая сварка (РЭ).

Таблица 3

Виды сварки отрывочной марки (нижнее положение шва).

Операция	Характер производства	Длина шва, мм	Вид сварки
Сборка (прихватка)	Единичный	-	РЭ
	Серийный	-	УП
Сварка	Единичный Серийный	Без ограничения	РЭ
		Менее 1000	УП
		Более 1000	АФ

4. ВЫБОР ТИПА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ.

При разработке технологической карты необходимо сделать выбор типа сварного соединения отрывочной марки. В табл. 4, 5, 6 представлены типы сварных соединений, наиболее широко применяемые в конструкциях, имеющих стержень.



 

5. ОЦЕНКА СВАРИВАЕМОСТИ СТАЛЕЙ.

Под свариваемостью понимают свойство металла или сочетания металлов образовывать при установленной технологии сварки соединения, отвечающее требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия.

Предварительную оценку свариваемости можно дать по химическому составу стали. Чувствительность сварного соединения к образованию холодных трещин оценивают по эквивалентному содержанию углерода свариваемого металла.

Таблица 4

Основные типы стыковых соединений ручной, автоматической и механизированной сварки для строительных конструкций

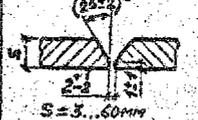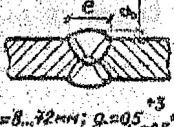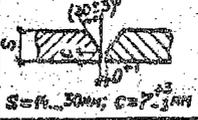Характер сварного шва и форма подготовленных кромок	Услови. обознач. сварного соединен.	Способ сварки	Конструктивные элементы	
			подготовленных кромок сварив. деталей	шва сварного соединения
1	2	3	4	5
I. Соединения ручной сварки по ГОСТ 5264-80				
Двусторонний шов без скоса кромок	C7	—	 $S = 2 \dots 5 \text{ мм}; b = 2 \dots 15 \text{ мм}$	 $e = 8 \dots 10 \text{ мм}; g = 2 \dots 1 \text{ мм}$
Двусторонний шов со скосами двух кромок	C21	—	 $S = 3 \dots 60 \text{ мм}$	 $e = 6 \dots 14 \text{ мм}; g = 2 \dots 1 \text{ мм}$
Двусторонний шов с симметричными скосами двух кромок	C25	—	 $S = 8 \dots 120 \text{ мм}$	 $e = 8 \dots 72 \text{ мм}; g = 0.5 \dots 2 \text{ мм}$
II. Соединения автоматической и механизированной сварки под флюсом по ГОСТ 8713-79				
Двусторонний шов без скоса кромок	C7	АФ МФ	 $S = 2 \dots 20 \text{ мм}; b = 0 \dots 1 \text{ мм}$	 $e = 8.5 \dots 28 \text{ мм}; g = 0.5 \dots 5 \text{ мм}$
Двусторонний шов со скосом двух кромок	C21	АФ МФ	 $S = 16 \dots 50 \text{ мм}; e = 7 \dots 23 \text{ мм}$	 $e = 15 \dots 34 \text{ мм}; g = 2.5 \dots 2 \text{ мм}$
Двусторонний шов с двумя симметричными скосами двух кромок	C25	АФ МФ	 $S = 18 \dots 60 \text{ мм}; b = 0 \dots 1 \text{ мм}$	 $e = 20 \dots 44 \text{ мм}; g = 2.5 \dots 2 \text{ мм}$

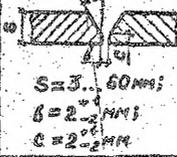
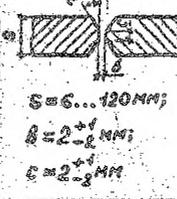
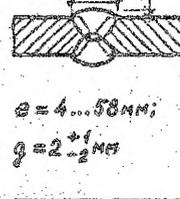
 
 
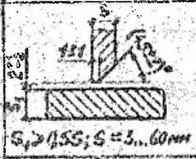
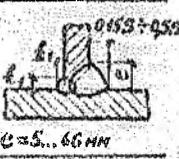
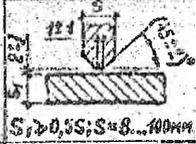
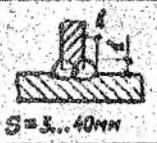
 
 
1	2	3	4	5
III. Швы механизированной сварки в углекислом газе по ГОСТ 14771-76				
Двусторонний шов без скоса кромок	С7	УП	 $S = 3 \dots 12 \text{ мм}; b = 0 \text{ мм}$	 $e = 0 \dots 14 \text{ мм}; g = 2 \pm 1,5 \text{ мм}$
Двусторонний шов со скосом двух кромок	С21	УП	 $S = 3 \dots 60 \text{ мм};$ $b = 2 \dots 2 \text{ мм};$ $c = 2 \dots 2 \text{ мм}$	 $e = 4 \dots 52 \text{ мм}; e_1 = 6 \dots 12 \text{ мм};$ $g = 2 \dots 2 \text{ мм}; g_1 = 2 \pm 1 \text{ мм}$
Двусторонний шов с двумя симметричными скосами двух кромок	С25	УП	 $S = 6 \dots 120 \text{ мм};$ $b = 2 \dots 2 \text{ мм};$ $c = 2 \dots 2 \text{ мм}$	 $e = 4 \dots 58 \text{ мм};$ $g = 2 \dots 2 \text{ мм}$

Таблица 5

Основные типы тавровых соединений ручной, автоматической и механизированной сварки для стальных конструкций

Характер сварного шва и форма подготовленных кромок	Условн. обозн. сварного соединения	Способ сварки	Конструктивные элементы	
			подготовленных кромок свариваемых деталей.	вид сварного соединения
1	2	3	4	5
I. Швы ручной сварки по ГОСТ 5204-00				
Односторонний шов без скоса кромок	T1	—	 $S_1 = 2 \dots 40 \text{ мм}; S_2 > 2 \text{ мм}$	
Двусторонний шов без скоса кромок	T3	—	 $S = 2 \dots 40 \text{ мм}; S_2 > 2 \text{ мм}$	
Двусторонний шов со скосом одной кромки	T7	—	 $S_1 > 1.5S; S = 3 \dots 60 \text{ мм}$	 $C = 5 \dots 60 \text{ мм}$
Двусторонний шов с двумя симметричными скосами одной кромки	T8	—	 $S_1 > 0.5S; S = 8 \dots 100 \text{ мм}$	 $C = 7 \dots 60 \text{ мм}$
II. Швы автоматической сварки по ГОСТ 6713-79				
Односторонний шов без скоса кромок	T1	АФ	 $S_1 > 0.5S; \beta = 0 \dots 45 \text{ град}$	 $S = 3 \dots 40 \text{ мм}$
Двусторонний шов без скоса кромок	T3	АФ	 $S_1 > 0.5S; \beta = 0 \dots 45 \text{ град}$	 $S = 3 \dots 40 \text{ мм}$

Продолжение таблицы 5

I	2	3	4	5
Двусторонний шов с двумя скосами одной кромки	ТВ	АФ	 <p>$S_1 \geq 0,5S; S = 16 \dots 40 \text{ мм}$</p>	 <p>$g = 2 \dots 4 \text{ мм}; e = 18 \dots 60 \text{ мм}$</p>

III. Швы механизированной сварки в углекислом газе по ГОСТ 14771-76*

 
 
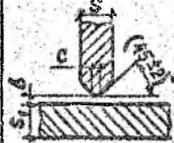
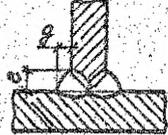
 
 
 
 
 
 
Односторонний шов без скоса кромок	Т1	УП		
Двусторонний шов без скоса кромок	Т3		<p>$S_1 \geq 0,8S$ $S = 0,8 \dots 40 \text{ мм}$ $\delta = 0^{+2} \text{ мм}$</p>	
Двусторонний шов с двумя симметричными скосами одной кромки	ТВ	УП	 <p>$S_1 \geq 0,5S$ $S = 6 \dots 80 \text{ мм}$ $\delta = 2^{+1}_{-1} \text{ мм}$ $c = 2^{+1}_{-1} \text{ мм}$</p>	 <p>$e = 6 \dots 53 \text{ мм}$ $g = (0,08S + 0,25c) \pm 2 \text{ мм}$</p>

Таблица 6

Основные типы нахлесточных соединений ручной, автоматической и механизированной сварки для строительных конструкций.

Характер сварного шва и форма подготовленных кромок	Условн. обознач. сварного соедин.	Способ сварки	Конструктивные элементы	
			подготовлен. кромки свариваем. деталей	шва сварного соединения
1	2	3	4	5
I. Соединения ручной сварки по ГОСТ 5264-80				
Односторонний шов без скоса кромок	H1	—	 <p>$\delta = 0^{\circ}$ мм $S_1 \geq 2 \text{ мм}; S_2 = 2 \dots 60 \text{ мм}$ $B = 3 \dots 240 \text{ мм}$</p>	
Двусторонний шов без скоса кромок	H2			
II. Соединения автоматической и механизированной сварки под флюсом по ГОСТ 8713-79				
Односторонний шов без скоса кромок	H1	АФ МФ	 <p>$S = 1 \dots 20 \text{ мм}$ $S_1 \geq S$ $\delta = 0^{\circ}$ мм</p>	
Двусторонний шов без скоса кромок	H2			
III. Соединения механизированной сварки в углекислом газе по ГОСТ 14771-76*				
Односторонний шов без скоса кромок	H1	УП	 <p>$S = 0.8 \dots 60 \text{ мм}$ $S_1 \geq S$ $\delta = 0^{\circ}$ мм $B = 3 \dots 240 \text{ мм}$</p>	
Двусторонний шов без скоса кромок	H2			

$$C_2 = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cu + V + Mo}{5} + \frac{Ni + Si}{16},$$

где символами C, Mn, Cu, V, Mo, Ni, Si обозначено содержание соответствующих элементов в стали, %.

Стали, у которых $C_2 \leq 0,45\%$, считаются не склонными к образованию холодных трещин. При $C_2 > 0,45\%$ свариваемость сталей ухудшается и они склонны к образованию холодных трещин. Для получения качественного сварного соединения требуются специальные меры, например предварительный подогрев, отжиг после сварки или другие виды термической обработки. Температуру $T, ^\circ C$ предварительного нагрева рассчитывают по формуле

$$T = 350\sqrt{C_{об} - 0,25},$$

где $C_{об} = C_2(1 + 0,005S)$,

S — толщина элемента.

Чувствительность сварного соединения к образованию горячих трещин можно оценить по формуле

$$HCS = \frac{C[S + P + Si(25 + Ni/100)] \cdot 10^3}{3Mn + Cu + Mo + V}.$$

Горячие трещины в сварном соединении не образуются если $HCS < 4$.

В случае образования горячих трещин при сварке жестких заготовок в наиболее опасных зонах появления трещин в начале и конце шва рекомендуется накладывать связи путем приварки технологических планок, а также сварки концевых участков прямолинейных швов от центра к краю. При сварке жестких заготовок наоборот устраняют закрепления, увеличивают сечение швов, сборку производят с натягом, приводящим к сжатию свариваемых кромок. Положительные результаты дает подогрев до $300 - 400^\circ C$, но его эффективность становится незаметной при дуговой сварке толстолистового металла (30 мм и более). Рекомендуется также сварку вести при малых скоростях.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ.

Усадка швов и сварочные деформации могут привести к существенному уменьшению общих габаритных размеров конструкций. В связи с этим при заготовке и обработке деталей необходимо предусматривать припуск на линейные размеры элементов конструкций против обозначенных на чертеже.

РАСЧЕТ ПРОДОЛЬНОЙ УСАДКИ.

Продольное укорочение конструкции от сварки продольных швов

вычисляется по формуле

$$\Delta_{np} = F_{yc} l / EA, \quad (1)$$

где l - длина конструкции; $E = 2,06 \cdot 10^5$ МПа - модуль упругости стали; A - площадь поперечного сечения конструкции.

Усадочная сила для однопроходного шва $F_{yc} = q_n \cdot B, (H)$ (2)

Здесь $q_n = Q_w \cdot A_{w,1}$ - погонная энергия сварки, выраженная в Дж/мм.
 $A_{w,1}$ - площадь поперечного сечения наплавленного металла один проход металла шва. При многопроходной сварке

$$A_{w,1} = A_w / n,$$

n - число проходов;

Q_w - коэффициент, определяемый по табл. 7.

Таблица 7

Значения Q_w для различных видов сварки

Вид сварки	Сварочные материалы	Q_w , Дж/мм ³
Ручная электродуговая	Электроды УОШ-13/45	65
Механизированная в CO ₂	Проволока Св - 08 Г2С	38
Автоматическая и механизированная под флюсом	Проволока Св - 08 А	65

В-170 - для однопроходного шва.

В многопроходных сварных соединениях добавочная усадочная сила от каждого прохода составляет $\sim 0,15 F_{yc}$, вычисленной по формуле (2). Аналогично принимается и для швов, расположенных рядом. Расчетная сила F_{yc} в этих случаях будет равна сумме F_{yc} от всех проходов или швов.

Усадочная сила в тавровых соединениях при однопроходной сварке двусторонних продольных швов

$$F_{yc2} = (1,3 \dots 1,44) F_{yc},$$

где F_{yc} - значение усадочной силы для одностороннего шва, вычисленное по формуле (2).

РАСЧЕТ ПОВЕРЕЧНОЙ УСАДКИ.

Поперечные швы в конструкциях, приваривающие различные конструктивные элементы и ребра жесткости на полках и стенках, свариваемые стыки полок и стенок вызывает продольное укорочение сварной конструкции в направлении ее длины.

Поперечная усадка при однопроходной сварке соединений

$$\Delta_{поп} = A \frac{l}{c r} \cdot \frac{q_n}{S}, \quad (3)$$

где A - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние глубины проплавления на $\Delta_{\text{пол}}$. При электродуговой сварке встык с полным проплавлением $A \approx 1,0 \dots 1,2$. В случае неполного проплавления листов, например при приварке к ним других элементов внахлестку или в тавр угловыми швами - по табл. 8.

$\alpha = 0,12 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ - коэффициент линейного расширения;

$c_{\text{ст}}$ - объемная теплоемкость, равная для сталей $(4,9 \dots 5,2) \cdot 10^{-3} \text{ Дж/мм}^2 \cdot \text{ } ^\circ\text{C}$;

δ - толщина элемента.

$q_{\text{н}} = q_{\text{р}} \cdot k_{\text{н}}$ - погонная энергия сварки, вводимая в пластину,

для которой находят поперечную усадку. Для нахлесточных и тавровых соединений погонную энергию сварки $q_{\text{на}}$, вводимую в лист толщиной $S_{\text{н}}$, к которому приваривают другой лист толщиной $S_{\text{р}}$, можно определить по формуле

$$q_{\text{на}} \approx 2 q_{\text{н}} S_{\text{н}} / (2S_{\text{н}} + S_{\text{р}}).$$

Таблица 8.

формулы для определения коэффициента A

Вид сварки	$q_{\text{н}}, \frac{\text{Дж}}{\text{мм}}$	$q_{\text{с}} = \frac{q_{\text{н}}}{S}, \frac{\text{Дж}}{\text{мм}^2}$	A
Под флюсом (переменный ток)	5460 ÷ 5880	< 464 ≥ 464	$0,06 + 2,02 \cdot 10^{-3} q_{\text{с}}$ I
	1050 ÷ 2230	< 314 ≥ 314	$0,15 + 2,72 \cdot 10^{-3} q_{\text{с}}$ I
В среде CO ₂ и под флюсом (постоянный ток)	1400 ÷ 1460	< 84 84 ÷ 193 > 193	$0,15 + 2,72 \cdot 10^{-3} q_{\text{с}}$ $-0,12 + 5,83 \cdot 10^{-3} q_{\text{с}}$ I
	1100 ÷ 1140	< 38 38 ÷ 168 > 168	$0,15 + 2,72 \cdot 10^{-3} q_{\text{с}}$ $0,02 + 5,83 \cdot 10^{-3} q_{\text{с}}$ I
	860 ÷ 900 и менее	< 12,5 12,5 ÷ 150 > 150	$0,15 + 2,72 \cdot 10^{-3} q_{\text{с}}$ $0,12 + 5,83 \cdot 10^{-3} q_{\text{с}}$ I

Примечание: При промежуточных значениях $q_{\text{н}}$ коэффициент A определяется линейной интерполяцией.

При сварке многослойных поперечных стыковых швов приращение поперечной усадки от каждого слоя вычисляется по формуле

$$\Delta_n \approx 0,7 \Delta_{\text{пол1}},$$

где $\Delta_{\text{пол1}}$ - поперечная усадка от первого слоя, вычисленная по формуле (3).

Суммарная поперечная усадка от многослойного поперечного шва

$$\Delta_{\text{пол}} = \Delta_{\text{пол1}} (0,5 + 0,7n), \quad (4)$$

где n - число слоев в сварном шве.

Если известна величина $\Delta_{\text{пол}}$ стенки или полки при приварке к ним ребра жесткости или другого элемента, то можно определить продольное укорочение стержня по формулам:

от поперечной усадки стенки

$$\Delta_{\text{пр}} = \Delta_{\text{пол}} A_w / A, \quad (5)$$

от поперечной усадки полки

$$\Delta_{\text{пр}} = \Delta_{\text{пол}} A_f / A, \quad (6)$$

где A_w, A_f, A - площади поперечных сечений стенки, полки и всего сечения.

Суммарное продольное укорочение стержня находится сложением укорочений от отдельных швов, полученных по формулам (I), (5), (6).

7. ВЫБОР РЕЖИМА СВАРКИ.

Для выполнения сварных швов и прихваток необходимо в технологической карте представить режимы сварки. Под режимом сварки понимают совокупность параметров процесса сварки, обеспечивающих получение швов заданных размеров, формы и качества.



Основными параметрами режима ручной дуговой сварки являются диаметр электрода и сварочный ток (табл. 9).

Параметры режима механизированной сварки: диаметр электродной проволоки, скорость ее подачи, величина сварочного тока и напряжения, вылет электрода (табл. 10).



Режим автоматической сварки под флюсом характеризуют следующие параметры: род и полярность тока, величина сварочного тока и напряжения на дуге, диаметр электродной проволоки и скорость ее подачи, скорость сварки (табл. 11).

Таблица 9

Режимы ручной электродуговой сварки ($n, d, I_{сб}$)

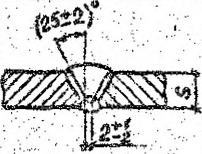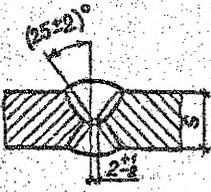Шов	Условное обозначение по ГОСТ	Толщина или катет шва $S, k, мм$	Число проходов n	Площадь сечения шва $A_{ш}, мм^2$
1	2	3	4	5
	C7	6	2	32,2
	C2I	6	1	36,0
		8	2	52,0
		10	2	72,0
		12	3	95,0
	C25	14	3	122,0
		16	2	79,0
		18	3	96,0
		20	3	115,0
		22	4	135,0
		24	4	158,0
		26	5	182,0
28	5	207		
30	6	235		
		30	7	264

Продолжение таблицы 9

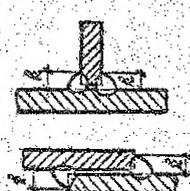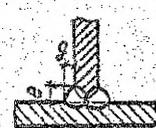1	2	3	4	5
	T1	4	1	12
		6	1	24
		8	1	40
	T3	10	2	63
		12	2	83
	H1	14	3	113
		16	4	147
	H2	18	5	186
		20	6	230
		T3	10	2
12			3	113
14			4	154
16			5	201
18			7	254
20			8	314
22			10	380
24			12	452

Выбор диаметра электрода $d_{э}$, мм

Однопроходная сварка	Многопроходная сварка
3 - 4	3 - 4 - для первого прохода 5 - 6 - для последующих проходов

Примечание: 1. Величина сварочного тока, А $I_{св} = 50 \cdot d_{э}$.
2. Прихватки выполняются электродами $d_{э} = 4$ мм.

Таблица 10

Режим механизированной электродуговой сварки в CO_2
($v, d_э, I_д, U_д, U_{д.б}, I_{д.б}, I_{д.с}, I_{д.с.б}, I_{д.с.б.с}, I_{д.с.б.с.б}$)

Тип шва	Толщина металла, катет шва, мм	Число проходов	Режим сварки					Скорость подачи проволоки $V_{п.д.}, \text{мм/мин}$	Площадь сечения шва $A_{ш}, \text{мм}^2$
			Диаметр электродной проволоки, мм	Сварочный ток $I_{д.с}, \text{А}$	Напряжение на дуге $U_{д.б}, \text{В}$	Скорость подачи проволоки $V_{п.д.}, \text{мм/мин}$	Площадь сечения шва $A_{ш}, \text{мм}^2$		
С7	2	3	4	5	6	7	8	40.0-42.0	
	5-6	2	1.4	160-180	22-24	340-380			
			1.6	280-300	29-30	340-380			
С21	8-10	2	1.4	220-240	26-28	400-450	54-62.5		
			1.6	320-360	30-32	320-360			
			2.0			320-360			
С25	10-16	2-3	1.4	280-300	30-32	520-560	53.9-129.0		
			1.6	360-380	30-32	360-400			
			2.0			340-360			
С25	18-24	4-5	1.4	300-320	32-34	600-650	157.0-280.0		
			1.6	380-420	34-36	420-450			
			2.0			360-380			
С25	18-22	4	1.4	300-320	32-34	600-650	103.0-136.0		
			1.6	380-420	34-36	420-450			
			2.0			360-380			
С25	24-26	4-6	1.4	300-320	32-34	600-650	169.0-192.0		
			1.6	380-420	34-36	420-450			
			2.0			360-380			

Продолж. табл. 10

1	2	3	4	5	6	7	8
С25	26-30	4-6	1.4	300-320	32-34	600-650	192.0-246.0
			1.6	380-420	34-36	420-450	
			2.0			360-380	
	32-36	6-8	1.4	300-320	32-34	600-650	273.0-318.0
			1.6	380-420	34-36	420-450	
			2.0			360-380	
Т1 Т3 Н1 Н2	6-8	1	1.4	300-320	32-34	600-650	<u>24.2-47.0</u> 48.4-94.0
			1.6	380-420	34-36	420-450	
			2.0			360-380	
	9-12	2	1.4	300-320	32-34	600-650	<u>54.0-65.0</u> 108.0-170.0
			1.6	380-420	34-36	420-450	
			2.0			360-380	
	14-16	3-4	1.4	300-320	32-34	600-650	<u>113.0-148.0</u> 226.0-296.0
			1.6	380-420	34-36	420-450	
			2.0			360-380	

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При сварке проволокой диаметром 1,4 мм вылет электрода для диаметра 1,6 мм вылет электрода для диаметра 2,0 мм вылет электрода

$l_2 = 10-15$ мм;
 $l_2 = 15-20$ мм;
 $l_2 = 20-25$ мм.

2. Расход углекислого газа $Q = 1000 - 2000$ л/ч.

3. Прихваточные швы выполняются диаметром проволоки $d_0 = 1,4$ мм за один проход для соответствующей толщины (катета).

4. Площади сечения швов для Т1 и Н1 даны над чертой, под чертой - для Т3 и Н2.

Таблица 11

Режим автоматической сварки под флюсом

Тип шва	Толщина металла S , катет шва K , мм	Режим сварки						Площадь сечения шва A_w , мм ²
		число проходов n	диаметр сварочной проволоки, мм	Напряжение дуги, В	Сварочный ток, А	Скорость подачи проволоки, м/ч	Скорость сварки м/ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
С7	10-12	2	3	28-30	380-420	70-75	55-60	75,0-84,0
	14-16	2	3	28-30	400-450	75-85	50-55	94,0-104,0
	18-20	2	4	30-32	600-650	80-85	29-32	121,0-133,0
С21	16-18	2	4	32-34	700-750	95-110	28-30	167,0-191,0
	20-22	2	5	36-38	850-900	100-110	18-20	230,0-279,0
С25	24-26	2	4	33-40	880-930	150-160	18-20	254,0-297,0
	28-30	4	4	38-40	900-950	130-140	18-23	342,0-395,0
	30-32	4	4	40-42	950-1000	150-160	16-18	395,0-466,0
	36-40	4	4	42-44	1000-1100	180-190	16-18	500,0-574,0

Продолжение таблицы 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Т1*	4	1	3	34-36	600-650	120-140	55-60	8,0 / 16,0
	5	1	3	34-36	650-700	160-170	45-50	12,5/25,0
	6	1	3	34-36	750-800	180-200	40-45	18,1/36,2
	8	1	4	36-38	850-900	120-130	35-37	31,8/63,3
Т3*	10	1	4	38-40	900-950	130-140	32-35	50,0/100,0
	12	1	4	40-42	950-1000	140-150	30-32	72,0/144,0
	14	2	4	42-44	1000-1100	170-180	26-28	98,0/196,0
	5	1	3	28-30	425-475	120	55	12,5/25,0
Т2**	7	1	3	28-30	500-550	208	48	24,5/49,0
	8	1	4	36-38	650-900	120-130	35-37	31,8/63,6
Н1**	10	1	4	38-40	900-950	130-140	32-35	50,0/100,0
	Н2**							

ПРИМЕЧАНИЯ:

* — При сварке в лодочку.

** — При горизонтальном положении стенки.

Площади сечения швов приведены в числителе для Т1 и Н1,
в знаменателе — для Т3, Н2 и Т5.

8. ВЫБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Для выполнения дуговой сварки и прихваток на заводах НК используются следующие основные виды сварочного оборудования:

1. Источники питания дуги - трансформаторы для сварки на переменном токе и выпрямители - для сварки на постоянном токе.
2. Аппараты для выполнения сварки - шланговые полуавтоматы для сварки в среде CO_2 и сварочные автоматы (сварочные тракторы и головки) для сварки под слоем флюса.

Некоторые типы сварочного оборудования приведены в табл.12.

9. ВЫБОР СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Сварочные материалы - это электроды покрытые, проволока сварочная, флюсы, защитные газы и др. - относятся к расходуемым в процессе сварки и прихватки материалам. Выбор вида и марки сварочного материала зависит от :

1. Марки свариваемой стали.
2. Вида сварки.
3. Условий эксплуатации конструкций, т.е. группы конструкций.
4. Климатического района, в котором эксплуатируется конструкция.

Выбор сварочных материалов необходимо производить в соответствии со СНиП II-23-81^к. Стальные конструкции. Нормы проектирования. В таблице 13 приведены материалы, применяемые для сварки соответствующих сталей.

10. ВЫБОР СБОРОЧНО-СВАРОЧНОЙ ОСНАСТКИ.

Применяют следующие виды сборочного оборудования:

1. Сборочные кондукторы, имеющие жесткое основание в виде рамы или плиты, на которой размещены установочные и радиальные элементы (рис.2)
2. Сборочные стенды, где неподвижное основание с установочными и радиальными элементами дополнительно оснащено передвижными устройствами (рис.3).
3. Универсально-сборочные приспособления, имеющие основание в виде плиты с T-образными пазами для размещения и закрепления набора установочных и радиальных элементов в соответствии с конфигурацией собираемого изделия.
4. Переносные приспособления (стяжки, струбцины, распорки и др.) (рис.4).

Таблица 12

Сварочное оборудование.

Вид сварки	Источники питания		Аппараты для сварки	
	Наименование: тип	Ток, Уел, А	Наименование тип	Основные ха- рактеристики
Ручная дуговая	Сварочный трансформатор ТДМ-401 У2	70-160	-	-
	ТСД-500-1	200-600	-	-
	Сварочный выпрямитель ВД 301 ВС 500	45-300 50-500	-	-
Механизированная дуговая в углекислом газе	Сварочный выпрямитель ВДУ-504-1	100-500	Сварочный полуавтомат ПДП-502 У4	$d_2 = I \cdot I_{св}}$ $I_{св} = 200-1000$ м/ч
	Сварочный преобразователь ПЭС - 500-1	100-500	Сварочный полуавтомат А 537	$d_2 = I \cdot 6 \cdot 2$ $I_{св} = 80-520$ м/ч
Автоматическая дуговая под флюсом	Трансформатор сварочный ТДСМ-1002-У3	300-1200	Сварочный автомат АДС-1002 У3	$d_2 = 3 \cdot 5$ мм до 1000А $I_{св} = 60-360$ м/ч $V_{св} = 15-120$ м/ч
	Сварочный выпрямитель ВДУ - 1001	300-1000	Сварочный автомат АДС-1000-5У3	$d_2 = 2 \cdot 5$ мм до 1000А $I_{св} = 60-360$ м/ч $V_{св} = 10-100$ м/ч

Примечания: 1. Технические характеристики сварочного оборудования должны соответствовать значениям параметров режима сварки.

2. Механизированную сварку в углекислом газе необходимо выполнять на постоянном токе обратной полярности (плюс на электроде).
3. Автоматическую дуговую сварку под флюсом для конструктивной группы I предпочтительно выполнять на постоянном токе обратной полярности.

Таблица 13

Материалы для сварки, соответствующие маркам стали

Группы конструкций в климатических районах	Марки стали	Материалы для сварки					
		под флюсом		в углекис. газе (по ГОСТ 9050-76) или в его смеси с аргоном (по ГОСТ 10157-76)	покрытыми электродами по ГОСТ 9487-75		
		Марки				Тип электродов	Марка электродов
		флюсов по ГОСТ 9087-81	сварочной проволоки по ГОСТ 2246-70				
2, 3 и 4 во всех р-вах, кроме I ₁ , I ₂ , II ₃	I8сп, I8нс, I8кп, I8Гсп, I8Гнс, BCт3сп, BCт3сп, BCт3кп, BCт3Гнс, BCтГнс	АН-348-А,	Св-08А,		342,	АНО-6	
		АН-60	Св-08ГА				346
				Св-08Г2С,			
I во всех р-вах; 2, 3 и 4 в р-вах I ₁ , I ₂ , II ₃	09Г2С, 09Г2, 10Г2С1, 14Г2, I5ХСНД, IOXНД, IOXСД	АН-47, АН-43,	Св-10НМА, Св-08ХМ, Св-10Г2, Св-08ГА, Св-10ГА		346, 350	АНО-3, BC4-3	
		АН-17М, АН-348-А	Св-10НМА, Св-08ХМ	Св-08Г2С, Св-08Г2СЦ, Св-08ХТСМА, Св-10ХТСМА	350, 360	BCЦ-3, УОНИ-13/65	
I во всех р-вах; 2, 3 и 4 в р-вах I ₁ , I ₂ , II ₃	I8сп, I8Гнс, I8Гсп, BCт3сп, BCт3сп, BCт3Гнс, 20, BCтГнс	АН-348-А	Св-08А, Св-08ГА		342А, 346А	УОНИ-13/45, АНО-8	
		АН-47, АН-43, АН-348-А		Св-10НМА, Св-08ХМ	346А, 360А	АНО-8, УОНИ-13/45	
		АН-348-А, АН-47, АН-17М		Св-08Г2С, Св-08Г2СЦ, Св-08ХТСМА, Св-10ХТСМА	350А, 360	УОНИ-13/55	

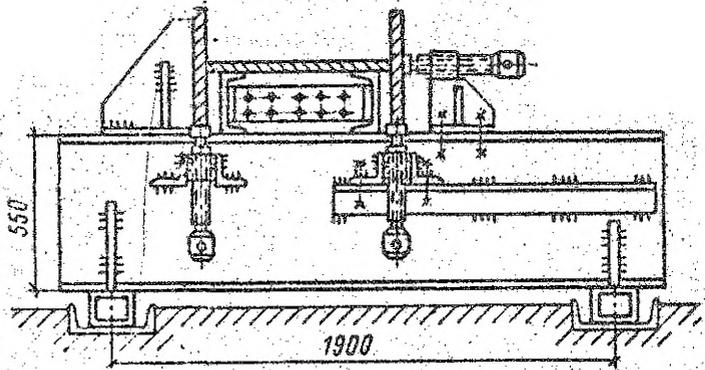


Рис. 2. Кондуктор с винтовыми прижимами для сборки сварных двутавров.

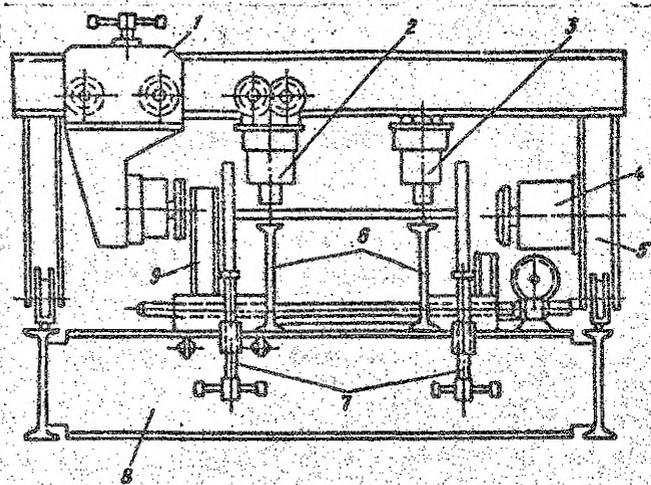


Рис. 3. Установка с передвижным порталом для сборки балок: 1, 2-передвижные пневматические прижимы; 3, 4-неподвижные пневматические прижимы; 5-передвижной портал; 6-продольные балки; 7-вертикальные регулировочные винты; 8-рама; 9-стойка-фиксатор.

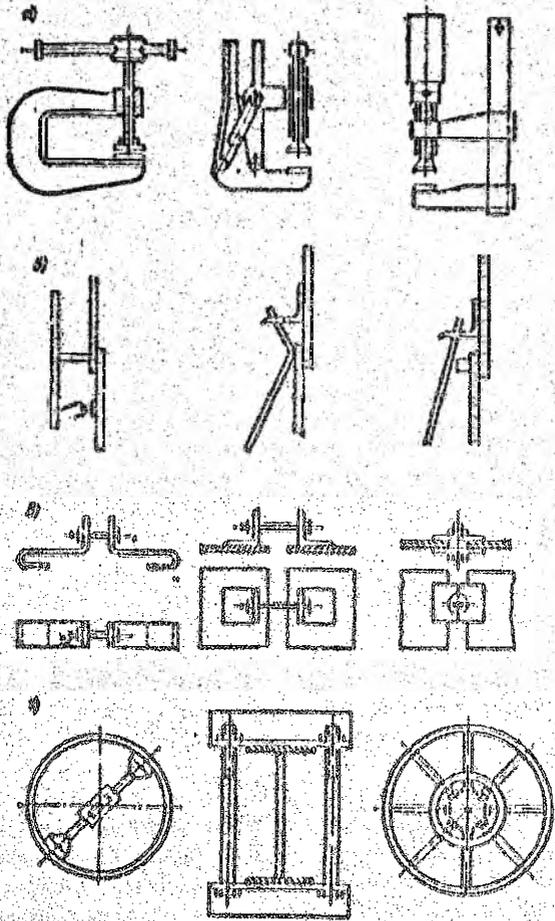


Рис. 4. Универсальные приспособления для сборки;
а-отрубцины; б-прижимные устройства;
в-стяжные приспособления; г-винтовые рас-
перки, хомуты (рамки).

При помощи сборочных приспособлений собираемыми под сварку элементами обеспечивается проектное положение и в нем же выполняются прихватки. Наиболее удобные положения для выполнения прихваток - нижнее и "в лодочку".

В сварочном приспособлении свариваемые элементы устанавливаются в удобное для сварки положение - преимущественно нижнее или "в лодочку" (рис. 5, 6).

11. ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ И ПРИХВАТОК.

Прихватка представляет собой короткий валик шва, по своему качеству соответствующий качеству рабочего шва. Высота каждой прихватки не должна превышать 6 мм при длине 50-60 мм. Прихватки накладывают в местах расположения сварных швов на расстоянии 150-400 мм одна от другой. В процессе сварки прихватки располагаются и входят в состав рабочего шва. При их наложении применяют электроды, предусмотренные проектом для сварки данной конструкции, обеспечивают провар в стыковых соединениях - корня шва, в тавровых - вершины угла шва.

При ручной и механизированной сварке способы выполнения сварных швов по длине зависят от их протяженности. По протяженности швы делятся на короткие (до 350 мм), средние (350-1000 мм) и длинные (свыше 1000 мм).

Короткие швы сваривают на проход, т.е. при неизменном направлении сварки, от одного конца к другому; швы средней длины - от середины соединения к концам; длинные швы - обратнойступенчатой сваркой, при которой сварной шов выполняется следующими один за другим участками в направлении, обратном приращению шва. Длина ступени принимается в пределах 100-350 мм.

Металл большей толщины сваривают в несколько проходов, заполняя разделку кромок слоями. При толщине металла 15-20 мм сварку выполняют секциями способом двойного слоя. Шов разбивают на участки длиной 250-300 мм и каждый участок сваривают двойным слоем. Второй слой накладывают после удаления шлака по неостывшему первому. При толщине металла 20-25 мм и более применяют сварку каскадом или сварку горкой. Каскадный способ заключается в следующем. Весь шов разбивают на участки и сварку ведут непрерывно. Закончив сварку слоя на первом участке, сваривают первый слой на втором участке и продолжают сварку на первом участке, накладывая второй слой по неостывшему первому слою и т.д. Сварка горкой является разновидностью сварки каскадом, обычно выполняется двумя сварщиками одновременно и ведется от середины шва к краям. Способы сварки швов представлены на рис. 7.

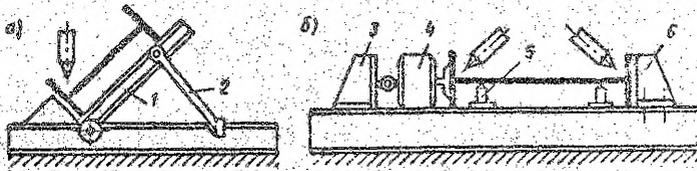


Рис. 5. Приспособления для сварки двутавровых балок; а-стеллаж с подставкой; б-кондуктор с пневматическим прижимом; 1-откидной упор; 2-стойка; 3-неподвижный упор; 4-пневматический прижим; 5-подставка для стенки балки; 6-передвижной упор.


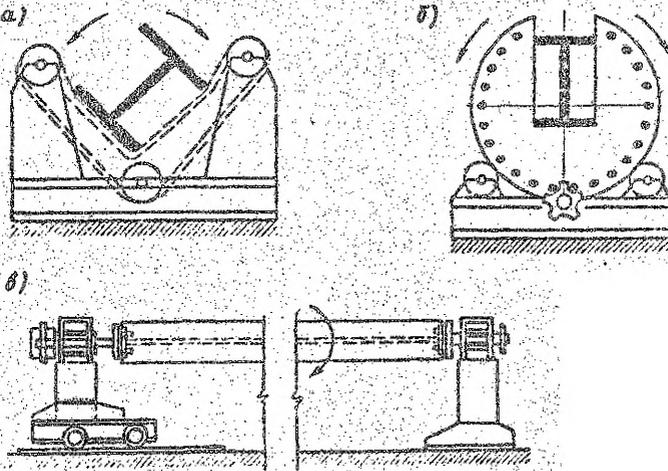


Рис. 6. Схемы кантователей для сварки балок: а-цепной; б-цепочный; в-центральной.

Однопроходные швы

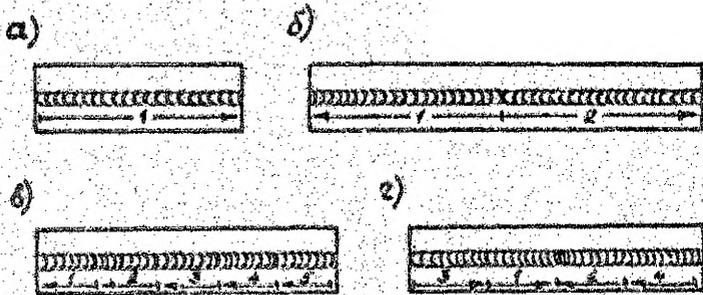

Многопроходные швы

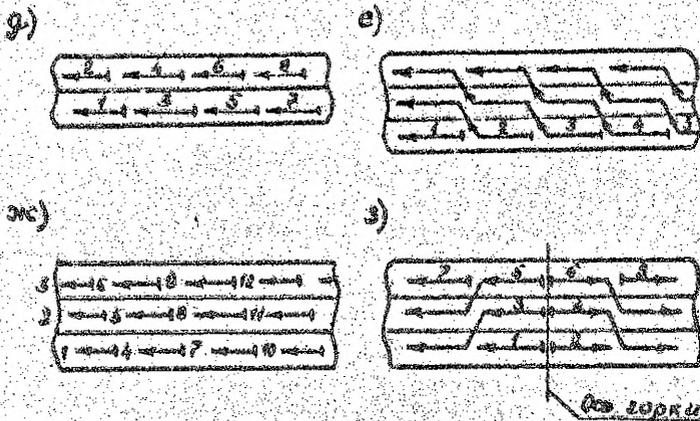


Рис. 7. Способы сварки швов: а - сварка "напроход"; б - сварка от середины к краям; в - обратно-ступенчатый способ; г - обратно-ступенчатый способ от середины к краям; д - сварка двойным слоем; е, з - сварка каскадом и горкой; ж - сварка секциями.

Последовательность выполнения швов в свариваемых элементах приведена в табл.14.

12. ПООПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ.

Для предотвращения дефектов в сварных швах, а также для уменьшения изменения геометрической формы свариваемых элементов в процессе выполнения операций сборки-сварки проводит пооперационный контроль.

В таблице 14 приведены технические требования, предъявляемые к качеству операций сборки и сварки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сварка и резка в промышленном строительстве: Справочник строителя. Т.1, 2. - М.: Стройиздат, 1989.
2. Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. Технологии изготовления, автоматизация производства и проектирование сварных конструкций М.: Высш.школа, 1983.
3. Изготовление стальных конструкций: Справочник монтажника/Под ред. В.М. Краснова. - М.: Стройиздат, 1978.
4. Верховенко, Тукин А.К. Справочник сварщика. - М.: Высшая школа - 1990. - 480с.
5. СНиП П-23-81* .Стальные конструкции. Нормы проектирования. - М; 1988.

Выполнение швов в свариваемых элементах

Характер производства группа конструкций	Последовательность выполнения
Серийное, I	<p style="text-align: center;">В "лодочку"</p>  <p>I-2-3-4 в одном направлении, кантовать 3 раза</p>
Серийное 2, 3, 4.	 <p>I-2-3-4 в одном направлении, кантовать 3 раза</p> <p style="text-align: center;">в нижнем положении</p>  <p>I-2-3-4 - разрешается в одном направлении, кантовать 1 раз</p>
Единичное, все группы конструкций	 <p>I-2-3-4 - от центра к краям элемента</p>

Пооперационный контроль

Операции и объемы контроля	Метод и объем контроля	Технические требования к объекту контроля
<u>Сборка</u> 1. Форма кромок	Выборочный обмер кромок с помощью шаблона	Форма и размеры кромок должны соответствовать типу шва
2. Наличие или отсутствие зазора между кромками	Выборочный замер зазора с помощью щупа	Зазор больше \pm I недопустим (при сварке с зазором), зазор больше 0,3 мм недопустим (при сварке без зазора)
3. Прихватки	Наружный 100%	Расположение и размеры прихваток согласно схеме. Прихватки очистить от шлака.
<u>Сварка</u>		
1. Соблюдение режима сварки	Наблюдение за приборами 2 раза в смену	Отклонение параметров режима не более 5%
2. Сварные швы (все группы конструкций)	Наружный осмотр 100% швов с проверкой размеров.	Швы должны иметь гладкую или мелкошершаватую поверхность без трещин и незаваренных кратеров; размеры и форма швов должны соответствовать ГОСТам; непровары, поры, подрезы, шлаковые включения согласно нормативным требованиям СНиП-Ш-18-75.
3. Сварные швы 2,3 группы конструкций	Выборочный физический контроль швов без разрушения	Швы не должны иметь трещин. Форма и размеры допускаемых внутренних дефектов согласно требованиям СНиП-Ш-18-75
4. Сварные швы 1 группы конструкций	100% контроль физическими методами без разрушения.	Швы не должны иметь трещин, подрезов, непроваров и скопления пор.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
НА ЧЕРТЕЖАХ

Швы сварных соединений условно изображаются и обозначаются на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.312-72. Независимо от способа сварки видимый шов изображают сплошной основной линией, а невидимый - штриховой. От изображения шва проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней стрелкой (наклонный отрезок), а для расположения условного обозначения от линии-выноски - полку (горизонтальный отрезок) (рис. 8). Условное обозначение шва наносят над полкой линии-выноски, если изображен видимый шов, и под полкой, если шов невидимый. В сечении границы шва изображают сплошными основными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва - сплошными тонкими линиями (рис. 9). На изображениях сечения многопроходного шва допускается наносить контуры отдельных проходов, при этом их необходимо обозначать прописными буквами русского алфавита (рис. 9).

Структурная схема условного обозначения стандартного шва состоит из следующих элементов (рис. 8):

1 - вспомогательные знаки шва по замкнутой линии и монтажного шва;



- шов выполнять при монтаже изделия, т.е. при установке его по монтажному чертежу на месте применения;
- шов по замкнутой линии. Диаметр знака от 3 до 5 мм.

2 - обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений;

3 - буквенно-цифровое обозначение соединения по стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений;

4 - условное обозначение способа сварки по стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений (допускается не указывать);

АВ - автоматическая на весу;

МВ - механизированная на весу;

УП - в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом;

РЭ - ручная дугосвая сварка;

5 - знак Δ и величина катета согласно стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений;

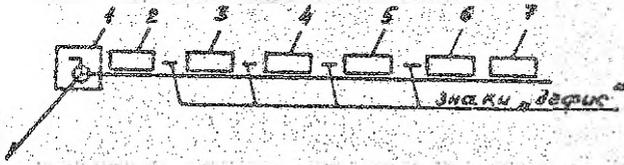


Рис. 8. Структурная схема условного обозначения стандартного шва.

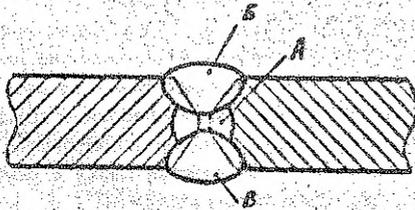


Рис. 9. Изображение границ шва и проходов.

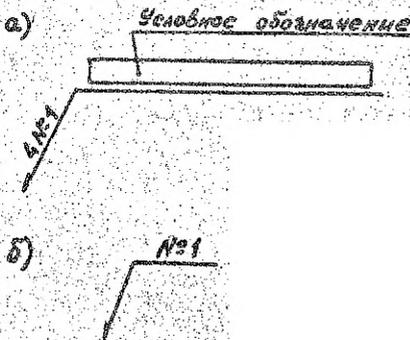


Рис. 10. Обозначение одинаковых швов: а - для одного шва, б - для остальных таких же швов.

б - для прерывистого шва - длина провариваемого участка, знаки / или Z и размер шага;

/ - шов прерывистый с цепным расположением. Угол наклона линии $\sim 60^\circ$;

Z - шов прерывистый с шахматным расположением;

7 - вспомогательные знаки:

Ω - усиление шва снять;

... - напильны и неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу.

□ - шов по незамкнутой линии. Знак применяют, если расположение шва ясно из чертежа.

Всем одинаковым швам присваивают один порядковый номер, который наносят у одного из изображений на линии-выноски, на полке которой указано условное обозначение шва (рис. 40, а). От остальных изображений таких же швов проводят линии-выноски с полками, на которых проставляют номер того же шва (рис. 40, б). Количество одинаковых швов указывают на линии-выноске, имеющей полку с нанесенным условным обозначением шва (рис. 40, а).

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Составители:

Вячеслав Игнатьевич Драган

Сергей Михайлович Ляников

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы "Разработка технологии сборки и сварки металлической конструкции и ее элементов" по дисциплине "Сварочные работы в строительстве и основы технологии металлов".

Для студентов специальности 2903 "Промышленное и гражданское строительство" заочной формы обучения.

Ответственный за выпуск Драган В.И.

Редактор Строчак Т.В.

Подписано к печати 21.02. Формат 60x84/16.

Бумага писч. Печать офсетная. Усл. п. л. 2, 2.

Уч. изд. д. 24 Тираж 150 экз. Заказ № 98

Бесплатно. Отпечатано на ротационной машине Брестского политехнического института. 224017, Брест, ул. Московская, 267.